

CX故障确认表

再液化

(确认是否设置CX燃气出口配管与中压调整器之间的气液分离器?)

未设置

已设置

(是否在CX出口附近已设置了中压调整器?)

到中压调整器的距离远

设置在近处

可能是CX出口至中压调整器距离很长而放热、导致再次液化。
请将中压调整器移动到CX出口附近。

可能是中压气体压力过高导致再次液化。
请调低中压气体压力或者降低丁烷而增加丙烷含量。

可能是气液分离器的放热导致再次液化。
请将气液分离器移动到中压调整器出口侧。

故障原因和解决方法