

CX故障确认表

储槽结露(有气相线路的情况)

CX是否运行?

停止

运行

CX的液入口阀是否打开?

打开

关闭

浮控阀是否打开?

打开

关闭

确认燃气是否从气相侧和CX侧的中压调整器供应?

两侧都可以供应

从CX侧不能供应

操作失误。请运行CX。

气相侧的供应压力过高、CX侧的压力过低时、各调整器的设定失误。请调高CX侧的压力设定。

① 操作失误。请打开气体出口阀。
② 可能是CX侧的中压调整器故障。中压调整器故障时、请联络气体设备公司。

忘记将浮控阀复位。请将浮控阀复位。

操作失误。请打开液入口阀。

故障原因和解决方法